

Montageanleitung Corabit KK Winkelband



1

Vorbereitung/ Reinigung:

Corabit KK Winkelband nicht auf öligen, nassen oder verschmutzten Oberflächen anbringen.

1. Beton-, Bordstein- oder Asphaltoberflächen:

Reinigen Sie mit einer Drahtbürste oder einem steifen Besen, um Schmutz und Staub zu entfernen.

Das Trocknen der Asphaltoberfläche wird mit einem Propangasbrenner durchgeführt.

2. Metalloberflächen wie z.B. Straßengussteile:

Drahtbürste zum Entfernen von losem Rost, Schmutz usw.



2

Vorbereitung:

Corabit VG Voranstrich durch Streichen oder Sprühen auftragen und je nach Witterung mindestens 3-5 Minuten ablüften lassen.

Verwenden Sie keine Flamme, um den Prozess zu beschleunigen!

Corabit KK Winkelband erfüllt die Anforderungen von TL Fug-StB 15 mit Grundierung.



3

Verarbeitung:

1. Corabit KK Winkelband auf die gewünschte Länge zuschneiden.

2. Entfernen Sie das Trennpapier.

3. Corabit KK Winkelband an der Nahtflanke, mit der Klebeschicht nach oben, auslegen.

4. Corabit KK Winkelband besitzt ein speziell überstehendes Profil, welches eine genaue Platzierung auf der geschnittenen Flanke garantiert.



4

Walzen:

Nach dem Einbau sollte sich die Walze zunächst entlang der Fugenkanten platzieren und das Corabit KK Winkelband zu einem "Nietkopf" verdichten.

Für kleinere Sanierungen kann alternativ ein Handstampfer verwendet werden.

Sicherheitsvorschriften:

Corabit KK Winkelband enthält Erdölprodukte, die die Haut beeinträchtigen können. Den Benutzern wird empfohlen:

1. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung während der Anwendung.
2. Tragen Sie Schutzhandschuhe, eine Brille und Schutzkleidung, um sich vor Verbrennungen zu schützen.
3. Tragen Sie vor der Arbeit eine geeignete Schutzcreme auf. Bei Kontakt mit heißer Masse in kaltes Wasser tauchen.
4. Nach Gebrauch oder vor Arbeitspausen gründlich waschen, um die Verbindung von der Haut zu entfernen.
5. Wechseln Sie die Kleidung im Falle einer Kontamination.